

トラブルシューティング

異常現象 シャフトが手で軽く回転しない。

原因	対処方法
処理液の固着・噛み込み	洗浄・除去(P 29 参照)
タービン軸受の焼付(ホモミクサー)	タービン軸受の交換(P 21 参照)
水切りゴムがベアリングケースに接触	ベアリングケースから約2mm離す(P 19 参照)
	上記対処後も状況が変わらない場合は、ベアリングの 焼付・破損が考えられます。 ベアリングの交換が必要ですので弊社にご連絡下さい。

異常現象 電源スイッチを入れても操作パネルが点灯しない。

原因	対処方法
ヒューズ断線	ヒューズの交換(P 29 参照)
	交換後も状況が変わらない場合は、電機部品の異常が 考えられます。修理が必要ですので、弊社にご連絡下さい。

異常現象 電流値が定格を超える。

原因	対処方法
過負荷	回転数を下げる
処理液の固着・噛み込み	洗浄・除去(P 29 参照)
タービン軸受の焼付	タービン軸受交換(P 21 参照)
	上記対処後も状況が変わらない場合は、ベアリングの 焼付・破損又は、モータ破損・断線等が考えられます。 修理が必要ですので弊社にご連絡下さい。

異常現象 “RUN/STOP” スイッチを押しても回転数が上がらない。

原因	対処方法
メカニカルシールの摺動面密着現象 (パイプラインホモミクサーM型及び ホモミックラインフロー30型の場合)	従動カップリングを手回しして密着を解消する。 (密着現象の解消)
	上記対処後も状況が変わらない場合、 またその他の機種の場合は弊社にご連絡下さい。

異常現象

回転がスムーズでない。

原因	対処方法
ボルトが緩んでいる	ボルトの再締め付け
タービン軸受の磨耗	タービン軸受交換(P21 参照)
攪拌部の取り付け不良	取り付け方法を確認し、修正(合マーク確認) (P14 参照)
	上記対処後も状況が変わらない場合は、ペアリングの破損又は、モータペアリングの破損が考えられます。 ペアリングの交換が必要ですので弊社にご連絡下さい。

異常現象

異音がする。

原因	対処方法
攪拌部ペアリングの破損	ペアリングの交換・修理が必要ですので弊社にご連絡下さい。
モータペアリングの破損	

異常現象

操作部の異常温度上昇。

原因	対処方法
室温が高い	室温を下げる(P10 参照)
	上記対処後も状況が変わらない場合は、制御部。ファン異常が考えられます。修理が必要ですので弊社にご連絡下さい。

異常現象

“ABNORMAL” 点灯後、再スタート不能。

原因	対処方法
本体制御部・モータの異常	修理が必要ですので弊社にご連絡下さい。

アフターサービスについて

アフターサービスについて

修理を依頼される時

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みください。
再度点検をされても異常がある場合は、以下の点をお調べの上、弊社まで
ご連絡ください。

●お調べいただく点

- 機械名称：ロボミックス
- 型式　　：ご使用中の攪拌部の名称をご確認下さい。
- 製造番号：□□□□□□□□□□
(本体銘板に刻印された10桁の英数字です)
- 機械の状況を詳しくお知らせください。

●ご連絡先

プライミクス株式会社
サービス部フリーダイヤル
受付時間（平日）9：00～17：00
西日本：0120-861-393
東日本：0120-862-393

